

PASPORT KŘÍŽEK - STAROKOŠÍŘSKÁ 449/5

1. L= 3m, **plast, DN80**, plyn C (OK)
2. L= 6m, **hliník, DN130**, plyn B (OK)
3. L= 7m, prázdný
4. L= 16m, větrák v 16m
5. L= 8,5, prázdný
6. L= 7m, **nerez, DN125**, plyn B (mírně znečištěné, prach, pokud je využíváno je nutné nechat čistit kominíkem 1x za rok)
7. L= 16,5m, **hliník, DN130**, plyn B (silně znečištěné, usazeniny + AL písek, pokud je využíváno je nutné nechat čistit kominíkem 1x za rok)
8. L= 13,5m, **nerez, DN120**, plyn B (mírně znečištěné)
9. L= 10m, **hliník, DN130**, plyn B (silně znečištěné, prach, písek, usazeniny, pokud je využíváno je nutné nechat čistit kominíkem 1x za rok)
10. L= 24m, digestoř/větrák v cca 14m
11. **LIŽNE ROVA'**
L= 20m, **plast, DN80**, plyn C (Havarijní stav, pokud je spalínová cesta v provozu, je nutné ji bezprostředně odstavit a vyměnit vložku! Spalínová cesta je zhotovena z nevyhovujícího materiálu, nutné převložkovat + nad střechu PPs UV.)
12. L= 19m, prázdný, nepoužívaný průduch
13. L= 3m, zasypaný v cca 3m – nedá se obnovit
14. L= 24m, větrák v 14m, čteně zděře – zazděno OK
15. **VAVRA**
L= 10m, **plast, DN80**, plyn C (Nedostatky! – I. Vrchní přechod z flexi na pevnou trubku není odolný vůči působení UV záření - hrozí stav viz komín č. 11! (Dělal stejný člověk??) II. Stříška na UV trubce zužuje spalínovou cestu, hrozí zničení kotle / zkrácení životnosti ventilátoru! + stříška není vyrobena z vhodného materiálu – pozink, AL ani LP není odolný vůči působení kondenzátu + u kondenzačních kotlů se stříška nedoporučuje, III. V patním kolení se hromadí kondenzát, pravděpodobně je nakloněné – nutný další průzkum endoskopem z kontrolního dílu na kouřovodu)
16. L= 6m, ukončený - nepoužitelný
17. L= 22m, volný průduch (v původní zděři zazděný pravděpodobně papírový odpad cca 11m, pro další použití je nutné zděř znovu vybourat a zazdít vhodným materiálem)
18. L= 16m, ukončen, v cca 10-11m digestoř/větrák/...
19. L= 16m, **hliník, DN130**, plyn B, OK
20. L= 19m, **plast DN80**, plyn C, OK
21. L= 19m, volný
22. L= 12m, zasypaný, v cca 11m zazděný odpad
23. L= 8m zasypaný, v 6 m odpad zazděný v komíně, v 7m zazděný odpad
24. L= 19m, mírně znečištěné, **AL DN120**, plyn B
25. **L= 9m ukončený, větrák - POKORNÝ**
26. L= 6m, ukončený, v nadstřešní části železo, trubka – 1,5m, prázdný komín
27. L= 8m, větrák, část plast, ukončený
28. L= 12m, větrák, ukončený
29. **L= 13m zasypaný, větrák – min 1x + 2x nepřehledná zděř SEZEMSKÁ'**
30. L= 18m, zdivo narušené, pevná paliva, saze v patě komína – nutná kontrola kominíkem 1x za rok + čištění svépomocí/kominík 3x za rok + vložka by byla vhodná